

【諸元】

架設年次	橋長	幅員					
1984年	20.70m	4.06m					
橋梁形式							
RCT桁+プレテンPC床版,逆T式橋台							

【損傷概要】

標準部主桁、床版に鉄筋露出、ひびわれ等が 生じており、拡幅部床版につらら状の遊離 石灰が見られる。また、橋脚に洗掘、欠損等 が確認できる。

概算工事費 (諸経費込み)

	項目	単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
	ひび割れ注入	14	m	23.0	322	
主桁	断面修復	2478	\mathbf{m}^3	1.5	3,717	
	表面保護	6	m^2	0	0	
床版	吊り足場	4.2	m^2	100.6	423	
	計				4,462	
	ひび割れ注入	14	m	2	28	(A1)
	OOHIVELY	14	m	2.6	36	(P1)
橋	断面修復	2478	\mathbf{m}^3	1.54	3,816	(P1)
台	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				3,881	
橋面	防水・舗装打ち替え	6	m^2	0	0	
弾性シール材充填		50	m	0	0	


補修費 8342 (千円)

5割増補修費 12513

補修費					12,513
共通仮設費					3,419
共通仮設費(率計上)	橋梁保全工事 地方部影響なし	式		27.32	3,419
純工事費		式	1		15,932
現場管理費	橋梁保全工事 地方部影響なし	式	1	64.97	10,351
工事原価		式	1		26,283
一般管理費		式	1	22.72	5,972
工事価格		式	1		32,255

合計 32,255 (千円)

28_無名橋 5 健全度 Ⅲ 【点検年月:令和2年10月】

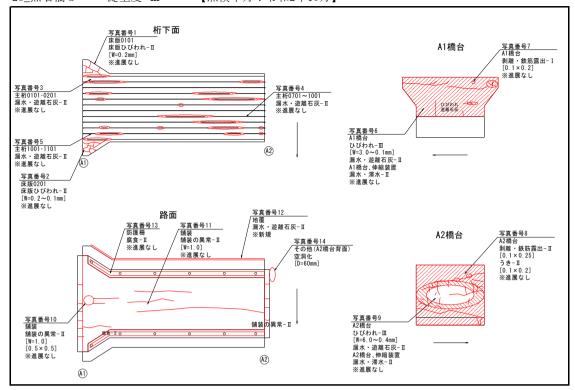

【諸元】

架設年次	橋長	幅員					
不明	10.5m	3.92m					
橋梁形式							
PC桁橋、	PC桁橋、重力式橋台						

【損傷概要】

主桁間詰部に遊離石灰、橋台竪壁に伸縮部からの漏水、遊離石灰を伴う亀甲状のひびわれ(最大幅6.0mm)が見られる。

概算工事費 (諸経費込み)

M昇工事員 (昭性負型が)								
	項目	単価	単位	補修数量	補修費(千円)			
,	ひび割れ注入	14	m	0	0			
主桁	断面修復	2478	m^3	0	0			
•	表面保護	6	m^2	0	0			
床版	吊り足場	4.2	m^2	0	0			
	計				0			
	ひび割れ注入	14	m	9.0	126	(A1)		
	いい音はは生人	14	111	18.8	263	(A2)		
橋	断面修復	2478	\mathbf{m}^3	0	0			
台	表面保護	6	m^2	28	168			
	枠組足場	2	m^2	0	0			
	計				557			
橋面	防水・舗装打ち替え	6	m^2	38	228			
弾作	生シール材充填	50	m	10.5	525			


補修費 1310 (千円)

補修費					1,965
共通仮設費					537
共通仮設費 (率計上)	橋梁保全工事 地方部影響なし	式		27.32	537
純工事費		式	1		2,502
現場管理費	橋梁保全工事 地方部影響なし	式	1	64.97	1,626
工事原価		式	1		4,128
一般管理費		式	1	22.72	938
工事価格		式	1		5,066

71 長砂橋

健全度 Ⅲ

【点検年月:令和5年11月】

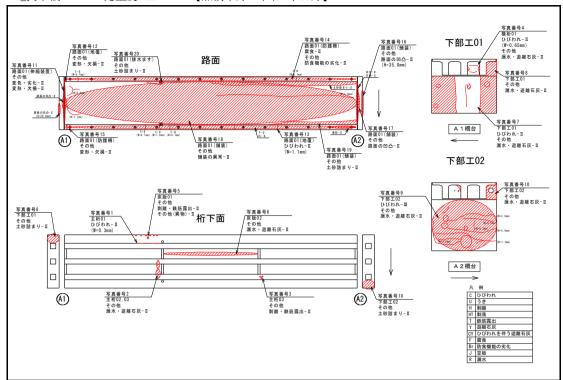

【諸元】

架設年次	橋長	幅員				
1983年	27.1m	4.0m				
橋梁形式						
ボステンPCT桁橋、里刀式橋台						

【損傷概要】

A2橋台にひびわれが数ヵ所生じており、全体的に漏水、ひびわれを伴う遊離石灰が見られる。また、床版に局部的な鉄筋露出が確認できる。

概算工事費 (諸経費込み)

成开工事員 (阳柱真之·//)									
	項目	単価	単位	補修数量	補修費(千円)				
,	ひび割れ注入	14	m	0	0				
主桁	断面修復	2478	m^3	0.01	25				
•	表面保護	6	m^2	0	0				
床版	吊り足場	4.2	m^2	0	0				
	計				25				
	ひび割れ注入	14		1.8	25	(A1)			
	のの情報で任人	14	4 m	23.0	322	(A2)			
橋	断面修復	2478	\mathbf{m}^3	0	0				
台	表面保護	6	m^2	0	0				
	枠組足場	2	m^2	0	0				
	計				347				
橋面	防水・舗装打ち替え	6	m^2	108.4	650				
弾性シール材充填		50	m	8	400				


補修費 1422 (千円)

補修費					2,134
共通仮設費					583
共通仮設費(率計上)	橋梁保全工事 地方部影響	なし式		27.32	583
純工事費		式	1		2,717
現場管理費	橋梁保全工事 地方部影響	なし式	1	64.97	1,765
工事原価		式	1		4,482
一般管理費		式	1	22.72	1,018
工事価格		式	1		5,500

57_無名橋19

健全度 Ⅲ

【点検年月:令和3年7月】

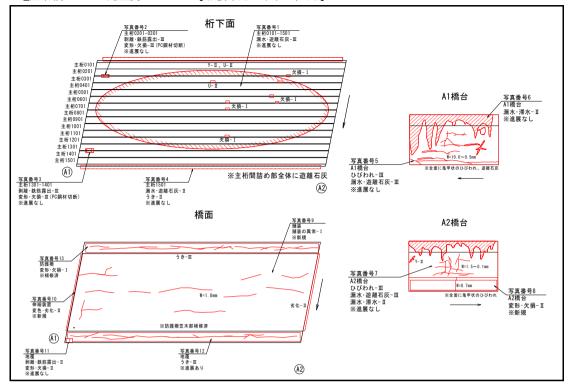

【諸元】

架設年次	橋長	幅員					
不明	12.7m	5.3m					
橋梁形式	橋梁形式						
フレアンPC床版橋、里刀式橋 台							

【損傷概要】

主桁全面に間詰部からの著しい遊離石灰 (サビ汁を含む)、排水部分に施工不良によ るものと思われる欠損が見られ、PC鋼材が 破断している。

概算工事費 (諸経費込み)

PUDT	工 子 员 、 阳 庄 户	₹ ~ / /				
	項目	単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
	ひび割れ注入	14	m	0	0	
主桁	断面修復	2478	m^3	0.3	743	
	表面保護	6	m^2	120	720	
床版	吊り足場	4.2	m^2	67.3	283	
	計				1,746	
	ひび割れ注入	14		13.9	195	(A1)
	0.0.割は住人	14	m	11.4	160	(A2)
橋	断面修復	2478	m^3	0.18	446	(A2)
台	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				800	
橋面	防水・舗装打ち替え	6	m^2	52	312	
弾作	生シール材充填	50	m	10.6	530	
				44 14 #	2222	


補修費 3388 (千円)

補修費					5,082
共通仮設費					1,389
共通仮設費 (率計上)	橋梁保全工事 地方部影響なし	式		27.32	1,389
純工事費		式	1		6,471
現場管理費	橋梁保全工事 地方部影響なし	式	1	64.97	4,205
工事原価		式	1		10,676
一般管理費		式	1	22.72	2,426
工事価格		式	1		13,102

25 馬橋

健全度 Ⅲ

【点検年月:令和2年9月】

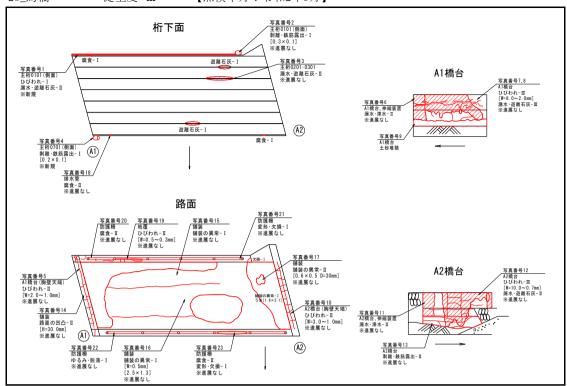

【諸元】

架設年次	橋長	幅員			
不明	11.7m	4.80m			
橋梁形式					
プレアンPC床版橋、重刀式橋 台					

【損傷概要】

橋台竪壁に伸縮部からの漏水、ひびわれ (最大幅10.0mm)、遊離石灰、打継目からの 漏水等著しい損傷が見られる。

概算工事費 (諸経費込み)

	項目	単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
	ひび割れ注入	14	m	0	0	
主桁	断面修復	2478	m^3	0	0	
•	表面保護	6	m^2	0	0	
床版	吊り足場	4.2	m^2	0	0	
	計				0	
	ひび割れ注入	14	m	13.7	192	(A1)
	ので計算で注入	14	111	9.8	137	(A2)
橋	断面修復	2478	m^3	0	0	
台	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				329	
橋面图	防水・舗装打ち替え	6	m^2	47	282	
弾性	生シール材充填	50	m	10	500	

補修費 1111 (千円)


5割増補修費 1	667
----------	-----

補修費						1,667
共通仮設費						455
共通仮設費(率計上)	橋梁保全工事	地方部影響なし	式		27.32	455
純工事費			式	1		2,122
現場管理費	橋梁保全工事	地方部影響なし	式	1	64.97	1,378
工事原価			式	1		3,500
一般管理費			式	1	22.72	795
工事価格			式	1		4,295

85 山鼻橋

健全度 Ⅲ

【点検年月:令和5年11月】

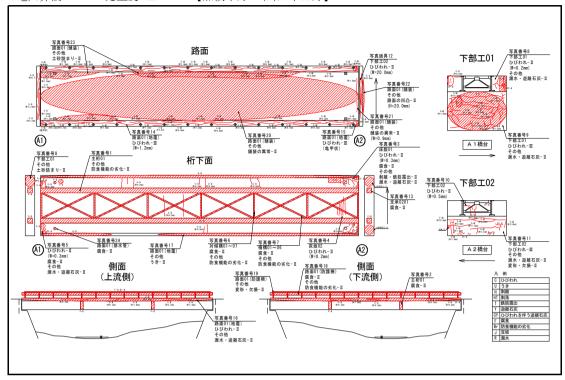

【諸元】

架設年次	橋長	幅員			
1980年	27.0m	4.0m			
橋梁形式					
単純合成鈑桁,重力式橋台					

【損傷概要】

主桁全体的に防食機能の劣化が見られる。 床版、橋台、地覆にひびわれが生じている。 その他、舗装全体が表面剥離により骨材が 露出している。

概算工事費 (諸経費込み)

	項目	単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
	鋼材再塗装(RC-Ⅲ)	5.5	m^2	337	1,854	
主	ひび割れ注入	14	m	12.6	176	
桁	断面修復	2478	m^3	0	0	
床	表面保護	6	m^2	0	0	
版	吊り足場	4.2	m^2	135	567	
	計				2,597	
	ひび割れ注入	14	m	45.5	637	(A1)
橋	0.0.割は圧入	14	111	21.4	300	(A2)
台	断面修復	2478	m^3	0	0	
橋	表面保護	6	m^2	0	0	
脚	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				937	
橋面	防水・舗装打ち替え	6	m^2	108	648	
俳	縮装置止水工	100	m	0	0	
				岩灰曲	11.00	(T III


補修費 4182 (千円)

5割増補修費	6272
--------	------

補修費					6,272
共通仮設費					1,714
共通仮設費 (率計上)	橋梁保全工事 地方部影響なし	式		27.32	
純工事費		式	1		7,986
現場管理費	橋梁保全工事 地方部影響なし	式	1	64.97	5,189
工事原価		式	1		13,175
一般管理費		式	1	22.72	2,993
工事価格		式	1		16,168

60 わさび谷橋 健全度 Ⅲ

【点検年月:令和3年7月】

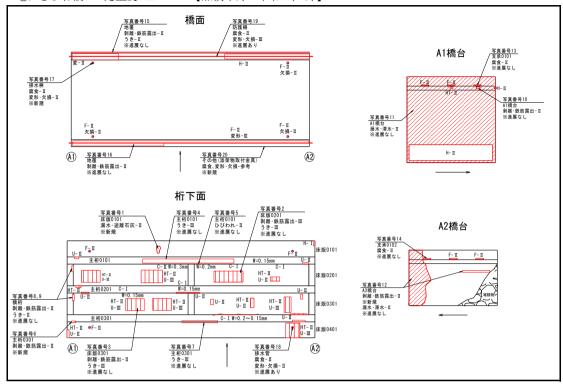

【諸元】

架設年次	橋長	幅員		
不明	12.2m	4.7m		
橋梁形式				
RCT桁橋、重力式橋台				

【損傷概要】

床版の広範囲に剥離・鉄筋露出、うき、主桁 中央支間にうき、主桁側面に鉛直方向のひ びわれが多数発生している。

概算工事費 (諸経費込み)

例开工于具(III/III.具之-77						
	項目	単価	単位	補修数量	補修費(千円)	
	ひび割れ注入	14	m	0	0	
主桁	断面修復	2478	\mathbf{m}^3	1.8	4,460	
•	表面保護	6	m^2	128.1	769	
床版	吊り足場	4.2	m^2	57.3	241	
	計				5,470	
	ひび割れ注入	14	m	0	0	
	断面修復	2478	\mathbf{m}^3	0.57	1,412	(A1)
橋	四回修復	2410	m	0.009	22	(A2)
台	表面保護	6	m^2	0	0	
	枠組足場	2	m^2	0	0	
	計				1,435	
橋面	防水・舗装打ち替え	6	m^2	0	0	
弾作	生シール材充填	50	m	9.6	480	


補修費 7384 (千円)

				5售	削増補修費	11077
補修費						11,077
共通仮設費						3,026
共通仮設費(率計上)	橋梁保全工事 地方部影響なし	式			27.32	3,026
純工事費		式	1			14,103
現場管理費	橋梁保全工事 地方部影響なし	式	1		64.97	9,162
工事原価		式	1			23,265
一般管理費		式	1		22.72	5,286
工事価格		式	1			28,551

11_松橋

健全度 Ⅲ

【点検年月:令和元年10月】

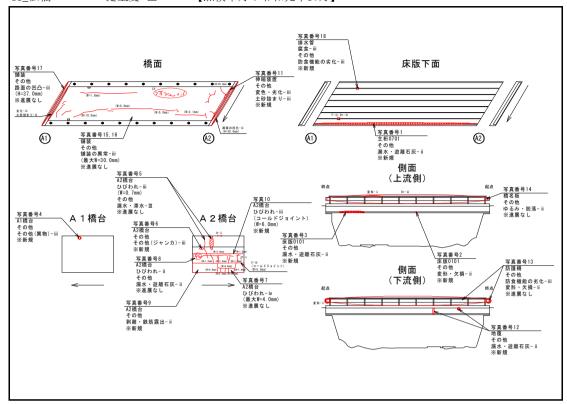

【諸元】

架設年次	橋長	幅員			
1977年	19.0m	5.20m			
橋梁形式					
フレアン甲空床版橋, 里刀式 橋台					

【損傷概要】

主桁の下流側端部及び床版の上流側側面に 局部的な遊離石灰が生じている。A2橋台は 広範囲にひびわれ、遊離石灰を伴うひびわ れ、剥離等が見られる。また、舗装にひび われ、段差、伸縮装置の目地材に劣化、遊 間部に土砂詰まり等が確認された。

概算工事費 (諸経費込み)

項目		単価	単位	補修数量	補修費(千円)					
主桁・床版	ひび割れ注入	14	m	0	0					
	断面修復	2478	\mathbf{m}^3	0	0					
	表面保護	6	m^2	0	0					
	吊り足場	4.2	m^2	0	0					
	計				0					
橋台	ひび割れ注入	14	m	21.6	302	(A2)				
	断面修復	2478	\mathbf{m}^3	0.48	1,189	(A2)				
	表面保護	6	m^2	0	0					
	枠組足場	2	m^2	22	44					
	計				1,536					
橋面防水・舗装打ち替え		6	m^2	76	456					
弾性シール材充填		50	m	12	600					

補修費 2592 (千円)

補修費					3,888
共通仮設費					1,062
共通仮設費(率計上)	橋梁保全工事 地方部影響なし	式		27.32	1,062
純工事費		式	1		4,950
現場管理費	橋梁保全工事 地方部影響なし	式	1	64.97	3,216
工事原価		式	1		8,166
一般管理費		式	1	22.72	1,855
工事価格		式	1		10,021